

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Ballonger
VARMLUFTSBALLONGER -2 C
Upphåver:
VARMLUFTSBALLONGER -2 B



LVA nr

1139	Titel: <u>Kontroll och eventuell komplettering av tillsynsunderlag</u> Gäller: Varmluftballong Cameron. Alla modeller och alla S/N. Åtgärd: Kontrollera att av tillverkaren utgivet tillsynsunderlag innehåller följande supplement. Komplettera vid behov. "Instruction 1, Issue B, 1st June 1975". (Föreskriver uppmätning av fria lastband och nödventilens band.) "Instruction 2, Issue A, 1st June 1975". (Föreskriver kontroll av lintrissor.) "Instruction 3, Issue A, 1st June 1975". (Föreskriver kontroll av hölje i närheten av nödventilen.) Tid för åtgärd: Före 1976-06-01 Underlag: Supplementary Inspections Instructions, utgivna av Cameron Balloons Ltd Referens: Tysk luftvärdighetsanvisning LBA LTA 75-203
11344	Titel: <u>Installation av s k "rip-lock" i varmluftballonger</u> Gäller: Samtliga typer av varmluftballonger med cirkulär-rip och velcroförelutning av denna (kardborrbandhoppfästning) Åtgärd: Installera rip-lock enligt anvisningar i angivet underlag Anvisningar om installation av rip-lock kan erhållas från: Svenska Ballong Federationen (SEF) Tekniska utskottet Fyrverkarbacken 30 112 60 STOCKHOLM Tel: 08/53 64 13 Tid för åtgärd: Senast 1978-01-31, dock innan en total flygtid av 200 timmar uppnås Underlag: BBAC Mandatory Modification 6 Referens: CAA Mandatory Modifications and Inspections Summary Rekommenderade rip-lock: Cameron Balloons Ltd. 27 samt Thunder Balloons Ltd. 2/22
1729	Titel: <u>Installation av 50 mm kardborrband och capewell</u> Gäller: Piccard modell Ax-6 Åtgärd: 1 Installera "capewell" och 50 mm kardborrband 2 Utför kontroll av kardborrband enligt anvisningar i angivet underlag Anmärkning: Thunder Balloons, London, 75 Leonard Street, utför installation av capewell och (50 mm) kardborrband Tid för åtgärd: Efter 1981-04-23: 1 Före nästa flygning, om ej redan utförd. 2 Före varje flygning (kontroll av kardborrbandens gripkraft skall utföras i 100-timmarsintervaller). Underlag: General Balloon Corporation Service Letter No 7, daterat March 17, 1981 Referens: FAA AD 81-09-02
1900	Titel: <u>Modifiering av avstängningsventil för brännare</u> Gäller: Piccard, modell AX-6 Åtgärd: Utför modifieringar enligt anvisningarna i angivet underlag Underlag: Don Piccard Balloons, Inc. Service Letter No 9 - " - " - " - " - " - " No 10

(Forts)

1983-08-29

(Forts)
1900

Tid för åtgärd: Efter 1983-08-04: Inom 50 flygtimmar.

Referens: FAA AD 83-15-03
