

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011- 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Propeller
HAMILTON STANDARD - 1



LVA nr

1750	Titel: <u>Kontroll av propellerblad</u> Gäller: Hamilton Standard propellerblad av lättmetall monterade i propellernav typ 23D40, 23E50, 33D50, 33E60, 22D30, 22D40, 34D50, 34D51, 43D50, 43E60, 34E60, 23260, 24260 och 43H60. Anmärkning: Dessa blad förekommer bl a på Beech D17 och D18, Boeing C-97 och 377, Canadair 4 och CL-215, De Havilland DHC-2, DHC-3 och DHC-4, Fairchild C-119, General Dynamics (Convair) 240, 340 och 440, Gulfstream American (Grumman) G-12A, G-111, G-164, S-2F och W-2F, Lockheed L-10, L-12, 049, 749, 1049 och 1649, Martin 202 och 404, Mc Donnell Douglas B-26, DC-3, DC-4, DC-6 och DC-7 North American AT-6, T-6, T-28 och P-51, men kan även förekomma på andra modeller än ovan uppräknade luftfartyg. Åtgärd: Kontrollera propellerbladen med avseende på korrosion och/eller utmattnings i bladroten och bladinfästning enligt anvisningar i angivet underlag. Tid för åtgärd: Efter 1981-06-19 Inom 12 kalendermånader eller inom 18 månader efter senaste översyn. Därefter i intervaller av 18 kalendermånader. Underlag: Hamilton Standard Aluminium Blade Maintenance Instructions No, P5072 daterad October 15, 1978 eller Hamilton Standard Blade Overhaul Manual No. 130B daterad March 1, 1980. Referens: FAA AD 81-13-06
------	---

1981-08-24

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.