

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Flygplan
PIERRE ROBIN -1J

Upphåver:
PIERRE ROBIN -1I



LVA nr

1589	<u>Titel:</u> Kontroll/modifiering av tanklock <u>Gäller:</u> Pierre Robin modell DR400 t o m S/N 1087; HR200 t o m S/N 77; HR100/210 t o m S/N 205; HR100/285 t o m S/N 524 och S/N 534 <u>Åtgärd:</u> Kontrollera och modifiera vid behov berörda tanklock enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-03-17: Inom 2 (två) månader, om ej redan utfört <u>Underlag:</u> Pierre Robin Service Bulletin No 63 <u>Referens:</u> Bureau Veritas Consigne de Navigabilité 75-230
1590	<u>Titel:</u> Kontroll och vid behov utbyte av bultar, skevroderlinor <u>Gäller:</u> Pierre Robin HR200/100, 100S, 120, 120B, 160 t o m S/N 90 <u>Åtgärd:</u> Kontrollera gaffelbultarnas skaftlängd (min 10 mm) och byt ut berörda bultar enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-03-17: Inom 2 (två) månader, om ej redan utfört <u>Underlag:</u> Pierre Robin Service Bulletin No 67 <u>Referens:</u> Bureau Veritas Consigne de Navigabilité 76-167
1591	<u>Titel:</u> Utbyte av vingklaffar <u>Gäller:</u> Pierre Robin modell R2100, R2100A, R2160 med S/N 120 t o m 132 <u>Åtgärd:</u> Byt ut klaffar som har 3 (tre) spryglar mot klaffar med 5 (fem) spryglar enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-03-17: Inom 2 (två) månader, om ej redan utfört <u>Underlag:</u> Pierre Robin Service Bulletin No 75 <u>Referens:</u> Bureau Veritas Consigne de Navigabilité 78-75(A)
1592	<u>Titel:</u> Modifiering av batterilock <u>Gäller:</u> Pierre Robin, alla modeller utrustade med flygplanbatteri av märket SONNENSCHN 532-11 <u>Anmärkning:</u> Denna LVA gäller ej för: Flygplan utrustade med batterier som har gängade lock Flygplan levererade efter november 1979 Flygplan utrustade med torrbatterier <u>Åtgärd:</u> Modifiera berörda batterilock enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-03-17: Inom 50 flygtimmar <u>Underlag:</u> Pierre Robin Service Bulletin No 77 <u>Referens:</u> Bureau Veritas Consigne de Navigabilité 80-05
1663	<u>Titel:</u> Kontroll, vid behov utbyte, av sexkantbult <u>Gäller:</u> Pierre Robin modell DR400 t o m S/N 1489; R1000 t o m S/N 268; R2000 t o m S/N 191; HR100 alla S/N <u>Åtgärd:</u> Byt ut sexkantbult, som har försänkning i sexkanten, som är monterade i bränslepumpens inlopp, inlopp till förgasare och utlopp bakre bränsletank, mot sexkantbult utan försänkning enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1980-11-03: Inom 10 flygtimmar.

(Forts)

1984-02-20

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.