

165
RÖD LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 13, SVERIGE
TELEFON Stockholm 82 07 20
TELEGRADRESS:
Luftfartstest - 3555YA
Kontor - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 176
16/1965
25 mars



- 176 Gäller: Helikopter, typ **BELL 47** försedda med huvudrotorväxel, som har serienummer mellan **B12-885 och B12-969**
- Tid för åtgärd: Inom 25 flygtimmar efter mottagandet av denna luftvärdighetsanvisning samt på alla i Sverige införda rotorväxlar efter denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum, såvida åtgärden inte tidigare utförts.
- Åtgärd: **BESIKTNING AV LAGERBANA I FRIHJULET**
Det kan förekomma att yttre lagerbanan (P/N 47-620-535-1) i frihjulet på ovannämnda rotorväxlar inte har blivit härdad på rätt sätt, varigenom en kraftig förslitning med åtföljande funktionsstörning kan uppstå.
Med anledning av detta skall vid tidpunkterna enligt ovan följande engångsbesiktning utföras:
- A. Utför ett hårdhetsprov på ifrågavarande lagerbana enligt anvisningarna i Bell Service Bulletin No 141 SB. Om lagerbanan inte innehåller fordringarna beträffande hårdheten enligt ovannämnda Service Bulletin får flygning inte företas förrän byte av lagerbana skett.
- Referens: FAA Airworthiness Directive 65-4-1.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.