

1792	<u>Titel:</u> Sprickundersökning av nedre infästning för stabilisator <u>Gäller:</u> TB 9 och TB 10, S/N 1 t o m 274 och med mer än 300 flygtimmar <u>Åtgärd:</u> Utför sprickundersökning med penetrerande vätska i nedre infästningen för stabilisatorn enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1982-03-22: Före nästa flygning, om ej redan utfört och därefter i 50-timmarsintervaller eller efter 50 landningar, vilket som först uppnås. <u>Underlag:</u> Rallye Service Bulletin No 14 <u>Referens:</u> Bureau Veritas Consigne de Navigabilité 82-21-(A)
1835	<u>Titel:</u> Utbyte av stabilisator- Förstärkning av bakkropp <u>Gäller:</u> TB9 och TB10 S/N 1 t o m 274 <u>Åtgärd:</u> Byt ut stabilisatorn och förstärk bakkroppen på flygplan med S/N 1 tom 171 enligt anvisningar i angivet underlag <u>Tid för Åtgärd:</u> Före ytterligare flygning, om sprickor vid kontroll enligt LVA 1792 upptäcks <u>Anmärkning:</u> Sprickundersökning av stabilisatorinfästning enligt LVA1792 upphävs, när modifiering enligt SB No 15 har införts <u>Underlag:</u> Rallye Service Bulletin No 15 <u>Referens:</u> Bureau Veritas CdN 82-94A
1838	<u>Titel:</u> Sprickundersökning/utbyte av motorfundament <u>Gäller:</u> Socata TB 9 och TB 10, S/N 1 t o m 299 och motorfundament med beteckningen TB 10-51-000-000 <u>Åtgärd:</u> Utför sprickundersökning av motorfundamentet med hjälp av penetrerande vätska, i och i närheten av motorinfästningarnas svetsfogar enligt anvisningarna i angivet underlag. <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1982-11-01: Inom 10 flygtimmar, därefter i intervaller av 50flygtimmar till dess att ett modifierat fundament med beteckning TB 10-51-001-000 har installerats. <u>Underlag:</u> Socata Service Bulletin No 16 <u>Referens:</u> CdN 82-128 (A) daterad 17/11/1982
1841	<u>Titel:</u> Byte av bricka och kontroll av höjdroderutslag <u>Gäller:</u> TB9 och TB10 S/N 278 tom 281, 286 tom 291 294 tom 299, 301, 302, 304, 307, 308, 310, 313 tom 316 och 318 <u>Åtgärd:</u> Byt ut bricka med försänkning, mot planbricka 5201-1-08-000 och utför kontroll och eventuell justering av indikeringsmärkning på inställningsreglaget enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1982-10-27 Senast vid nästkommande tillsyn <u>Underlag:</u> Rallye SB No 18 <u>Referens:</u> CdN 82-144
1931	<u>Titel:</u> Utbyte av motorfundament <u>Gäller:</u> Socata TB20 utrustade med motorfundament TB2051.000.001, S/N 37 t o m 40, 43, 45, 47, 50 och 51 <u>Åtgärd:</u> Byt ut berörda motorfundament enligt anvisningarna i angivet underlag <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1984-02-08. Före ytterligare flygning. <u>Underlag:</u> Socata SB No 20 <u>Referens:</u> Consigne de Navigabilité 84-21 (A)