

Helikopter
AEROSPATIALE - 3 C
Upphåver:
AEROSPATIALE - 3 B

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
747 A	SA 315B Lama	Installation av halkskydd på förarplatsens högra pedal Installera en ändplåt på förarplatsens högra pedal som förhindrar att foten halkar av från pedalen.	Före 1973-12-01	<u>Referens</u> Typprovflygningsprotokoll BK 226/73	Installationen skall besiktigas och godkännas av LPV besiktningsman
885A A	SA 315B Lama och SE 3130	Kontroll av huvudrotorväxelns olja Kontrollera konditionen hos huvudrotorväxelns olja i enlighet med angivet underlag. Om någon av de onormala företeelser som beskrives föreligger, skall de övriga åtgärderna i samma underlag vidtagas.	Efter 1974-09-16 För SA 315B och efter 1975-02-17 För SE 3130: Vid varje daglig tillsyn.	<u>Underlag</u> Aerospatiale Service Bulletin "Lama" No 01.08 och No 01.37 <u>Referens</u> Consigne de Navigabilité 74-79-6 och 74-80-31	Återkommande åtgärd enligt denna LVA behöver inte antecknas i helikopterns resedagbok eller tekniska journal då åtgärden föreskrivits i gällande tillsynslista för daglig tillsyn
934 A	SA 315B Lama försedda med huvudrotor-nav P/N 3160.S.12.10.000.11 t o m .14 och P/N 3160.S.12.20.000.4 t o m .7 eller lägre siffra efter sista punkten på vilka modifiering S296/AM 1108 införts enligt Serv Bull "Alouette" 65-52 (Lama 65-01).	Sprickundersökning av huvudrotornav 1 Inspektera med avseende på sprickor vid dämparens infästning i enlighet med angivet underlag. 2 Utför sprickundersökning med penetrant och återmontera i enlighet med angivet underlag.	Efter 1975-02-17: 1 Vid varje daglig tillsyn till dess att åtgärd enligt pos 2 utförts 2 Före 1975-04-01	<u>Underlag</u> Aerospatiale Service Bulletin "Lama" No 65-15 <u>Referens</u> Consigne de Navigabilité 74-141-7	
1007 A	SA 315B Lama och SE 3130 försedda med TELEC avstörningsfilter av typerna 7102, 7171, 7501, 7502, 7601, 8301 och 8501	Kontroll av avstörningsfilter Tag reda på antalet och placeringen av avstörningsfilter tillverkade av TELEC. Antal och placering skall framgå av varje helikopters grundspecifikation (Standard Equipment List och Optional Equipment list). Kontrollera och ändra vid behov berörda avstörningsfilter i enlighet med angivet underlag.	Före 1975-11-01	<u>Underlag</u> Aerospatiale Service Bulletin "Lama" No 01.10 Aerospatiale Service Bulletin Alouette No 01.38 <u>Referens</u> Consigne de Navigabilité 75-133-9 och 75-134-33	
					v g v

1975-09-22

LVA nr	Galler	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
1008 A	SA 315B Lama och SE 3130 försedda med svängningsdämpare P/N 3130.13.50.000 och 3130.13.60.000 (alla streck-nummer för båda dämpartyperna).	Kontroll av rotorbladens svängningsdämpare Kontrollera de hydrauliska svängningsdämparna i enlighet med angivet underlag.	Efter 1975-09-30: Vid varje borttagande och montering av dämparna, samt då vibrationsnivån i helikoptern känns onormalt hög.	<u>Underlag</u> Aerospatiale Service Bulletin "Lama" No 05.07 Aerospatiale Service Bulletin Alouette No 05.54 <u>Referens</u> Consigne de Navigabilité 75-99-32 och 75-101-8	De svängningsdämpare som byts ut enligt LVA 1009 nedan, befrias från den upprepade inspektionen enligt denna LVA (LVA 1008).
1009 A	SA 315B Lama och SE 3130 försedda med svängningsdämpare P/N 3130S.13.60.000	Utbyte av ventil i rotorbladens svängningsdämpare Byt ut hydraulventil i svängningsdämpare och plugg i dämparens hydraulvätskebehållare, i enlighet med angivet underlag.	Före 1975-12-01	<u>Underlag</u> Aerospatiale Service Bulletin "Lama" No 65-20 Aerospatiale Service Bulletin Alouette No 65-107 <u>Referens</u> Consigne de Navigabilité 75-146-34 och 75-164-11	