

1857 (Forts)	<u>Underlag:</u> AS SB 05.10
1857A	<u>Referens:</u> Consigne de Navigabilité 82-176-28(B)
1858	<u>Titel:</u> <u>Kontroll av stjärtrotorblad</u> <u>Gäller:</u> AS 350, Astar och Ecureuil, med stjärtrotorblad P/N 350A.08.1011.00, 350A.12.0020.00 t o m 09 och 350A.12.0030.01 t o m 05 <u>Åtgärd:</u> Utför kontroll av stjärtrotorblad enligt anvisningarna i AS350S.B. 05.11, (Procedures (1) respektive (2)) <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1983-01-24: (1) Dagligen efter sista flygningen. (2) Var 300:de flygtimme. <u>Referens:</u> Consigne de Navigabilité 82-177-30(B)
(1859)	LVA 1859 upphävd och ersatt av LVA 1929
1866	<u>Titel:</u> <u>Förkortning av gångtid för enheter till stjärtrotordrivning</u> <u>Gäller:</u> SA 360C och SA 365C, C 1, C 2 och C 3. <u>Åtgärd:</u> Byt ut enheter P/N 360.A.34.1003.00 (Gäller SA 360C) " - P/N 365.34.1001.00 (Gäller SA 365C, C 1, C 2 och C 3) " - P/N 360.A.34.1002.01 (Gäller SA 360 C, SA 365 C, C 1, C 2, och C 3), som har uppnått en flygtid av 2400 h eller mer. <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1983-02-02. Inom 10 flygtimmar <u>Anmärkning:</u> Gångtiden är förkortad från 8760h till 2400 h. <u>Underlag:</u> Dauphin Maintenance Manuel - Chapter 5.99 <u>Referens:</u> CdN 83-13-15 (B).
1871	<u>Titel:</u> <u>Korrosions- och sprickundersökning av huvudrotormast och infästning.</u> <u>Gäller:</u> As 350 Astar och Ecureuil med huvudrotoraxel P/N 350A.37.1076.00 t o m 06 och med mer än 250 flygtimmar. <u>Åtgärd:</u> Utför sprick- och korrosionsundersökning av huvudrotor-mast och dess infästning enligt anvisningarna i angivet underlag. <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1983-03-02. Inom 50 flygtimmar därefter i intervaller av 300 flygtimmar. <u>Underlag:</u> Aérospatiale telex service AS 350 No 05.13. <u>Referens:</u> CdN 83-173-36(B).
1872	<u>Titel:</u> <u>Modifiering av stabilisator.</u> <u>Gäller:</u> SA-360C, SA-365C, C1, C2, C3. <u>Åtgärd:</u> Installera fyllnadsdetaljer i stabilisatorinfästningen enligt anvisningarna i angivet underlag. <u>Tid för åtgärd:</u> Efter 1983-03-16. Inom 30 dagar. Därefter skall kontroll av främre stabilisatorinfästning utföras dagligen, efter sista flygning. <u>Underlag:</u> Dauphin SB No 55.06. <u>Referenser:</u> CdN 83-38-16(B).