

# LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Helikopter  
AEROSPATIALE - 6 H  
Upphäver:  
AEROSPATIALE - 6 G



LVA nr

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1878 | <p><b>Titel:</b> <u>Byte av framkantsskydd på stjärtrotorblad</u></p> <p><b>Gäller:</b> AS 350B med stjärtrotorblad P/N 350A12.0030.01 t o m 05 med serienummer fr o m 979 t o m 1150, dock ej serienummer 997, 998, 999, 1004, 1010, 1014, 1016, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1033, 1044 och 1136</p> <p><b>Åtgärd:</b> Utbyte av stjärtrotorbladens framkantsskydd skall utföras enligt anvisningarna i angivet underlag</p> <p><b>Tid för åtgärd:</b> Före 1983-06-10</p> <p><b>Underlag:</b> AS 350 SB No 01.10</p> <p><b>Referens:</b> Consigne de Navigabilité 83-75-33(B)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1881 | <p><b>Titel:</b> <u>Gångtidsbegränsning/utbyte av "A" frames för växellåda</u></p> <p><b>Gäller:</b> SA315B utrustade med "A" frames P/N: 315A21.04.000; 315A21.05.000; 3160S22.04.000 och 0001; 3160S22.05.000 och 0001</p> <p><b>Åtgärd:</b> Modifiera M.G.B. "A" frames enligt anvisningarna i angivet underlag</p> <p><b>Tid för åtgärd:</b> <u>Inom 50 flygtimmar fr o m 1983-06-20:</u> För "A" frames märkta RO framför S/N och en gångtid av 1550 h eller mer och "A" frames som har 1550 h eller mer räknat från byte av självcentrerande lagring.<br/><br/>"A" frames som har mer än 1550 h räknat från den tidpunkt när reparation av ändfäste utfördes, skall kasseras inom 50 h räknat från ovanstående datum.</p> <p><b>Underlag:</b> Aerospatiale Service Bulletin No 01-18 <i>Ersatt av 1881A</i></p> <p><b>Referens:</b> Consigne de Navigabilité 83-84-25(B)</p>  |
| 1902 | <p><b>Titel:</b> <u>Kontroll av skjutdörrsinfästning/utbyte av kullad</u></p> <p><b>Gäller:</b> AS 350, samtliga modeller utrustade med skjutdörr 350A.25.0030.00 och 350A.25.0030.01</p> <p><b>Åtgärd:</b> Inspektera skjutdörrsinfästning (kullad) med avseende på sprickor eller andra nötskador enligt anvisningarna i angivet underlag.</p> <p><b>Tid för åtgärd:</b> Efter 1983-10-10 Inom 50 flygtimmar, om ej redan utfört, därefter i intervaller av 300 flygtimmar.</p> <p><b>Underlag:</b> Aerospatiale Telex Service No 05.14 och AS350 SB 52.09</p> <p><b>Referens:</b> CdN 83-169-35</p> <p><b>Årmärkning:</b> Utbyte av kullad P/N 350A.25.1264.20 mot kullad 1347.20 enligt SB No 52.09 skall utföras senast 1984-01-01</p>                                                                                                                                         |
| 1921 | <p><b>Titel:</b> <u>Sprickundersökning av stjärtrotornav</u></p> <p><b>Gäller:</b> SA 360C och SA 365C, C1, C2 och C3 utrustade med roterande formkåpor P/N: 360A33.1033.01 t o m .05, P/N 360A33.1034.20 t o m .27, P/N 360A33.1080.00 t o m .05, P/N 360A33.1081.00 t o m .05 och stjärtrotorn av P/N 360A33.1010.02 t o m .15.</p> <p><b>Åtgärd:</b> 1. Utför sprickundersökning av formplåtarna kring bladgenomföringarna enligt anvisningar i angivet underlag.<br/>2. Ta bort inspektionsluckan och sprickundersök navflänsen och ge särskilt akt på infästningspunkterna, enligt anvisningarna i angivet underlag.</p> <p><b>Tid för åtgärd:</b> Efter 1984-01-16 1. Dagligen före första flygning. 2. Inom 50 flygtimmar, därefter i intervaller av 50 flygtimmar.</p> <p><b>Underlag:</b> Dauphin Service Bulletin No 05.05</p> <p><b>Referens:</b> CdN 83-200-19 (B).</p> |

1984-10-29

1929

Titel: Sprickundersökning/modifiering av stabilisator

Gäller: Aerospatiale modell SA 315 B Alouette III Lama

Åtgärd:

1. Utför sprickundersökning på stabilisator P/N 315A35.10.000.1 (som ej har modifierats enligt AMS 2215) enligt anvisningar Service Bulletin No 05-15
2. Inför modifiering AMS 2214 på stabilisator P/N 315A35.10.000.1 (med mod. AMS 2215) och stabilisator P/N 315A35.10.000.2 enligt anvisningarna i Service Bulletin No 55.02
3. Inför modifiering AMS 2214 och AMS 2215 på stabilisator P/N 315A35.10.000.1 enligt SB No 55.01 eller SB 55.02
4. Inför modifiering AMS 2214 på stabilisator P/N 315A35.10.000.2 enligt SB No 55.02

Tid för åtgärd: Efter 1984-01-04 1. Var 25:e flygtimme till dess att modifiering har utförts.  
2. Före flygning. 3 och 4. Senast 1984-03-01

Underlag: Aerospatiale Service Bulletin No 05-15 och No 55.01 och 55.02

Referens: CdN 83-204-26 som upphäver LVA 1615 och LVA 1859.

1952

Titel: Kontroll av kulblästring på omställningsaxel för stjärtrotor

Gäller: SA 315B Lama, utrustade med axel P/N 3160S66.00.001.3, som är modifierade enligt AMS 2178

Åtgärd: Kontrollera att kulblästring av axelradien i övergången från axelsplines är korrekt utförd enligt anvisningarna i angivet underlag

Tid för åtgärd: Efter 1984-06-30. Inom 50 flygtimmar.

Underlag: Aerospatiale SB Lama No 01.19

Referens: Consigne de Navigabilité 84-84-27

LVD 2398

1954

Titel: Kontroll av MGB, på helikopter med lastutrustning

Gäller: Alouette III SA 315 B Lama med huvudrotorväxel P/N 319A62.00.000.1 t o m 4 och S/N högre än 2000 som ej modifierats enligt AMS2218 och som har totalvikt (helikopter + yttre last) på mer än 1800 kg

Åtgärd: Utför kontroll av ringdrev/vertikalaxel med avseende på korrosion och sprickor enligt anvisningarna i angivet underlag

Tid för åtgärd: Efter 1984-07-11

A. När TBO uppnås varvid flygtid med yttre last skall multipliceras med faktorn 1,3.

B. Vid 900 gångtimmar från ny eller senaste översyn i de fall, flygtid med yttre last ej kunnat fastställas.

Underlag: Aerospatiale SB Lama SA315 No 01.20

Referens: CdN 84.99.28(B).

1963

Titel: Kontroll/modifiering av stjärtrotorlager

Gäller: Aerospatiale Dauphin SA 360C, SA 365C, C1, C2 och C3 med stjärtrotorlager No 1 som ej har modifiering AMS 07.9028 och .9034 införd

Åtgärd: A. Kontrollera vilken typ av lagerhalvor som är installerad enligt SB No 01.15  
B. Modifiera berörda lager enligt SB 01.15

Tid för åtgärd: Efter 1984-10-29 A Inom 10 flygtimmar. B Inom 50 flygtimmar.

Underlag: Dauphin Service Bulletin No 01.15

Referens: CdN 84-114-22 (B).

Upphäv  
1963A