

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Motor
AIRESEARCH - 7 A
upphäver
AIRESEARCH - 7

LVA nr

1944 A	<u>Titel:</u>	Kontroll/utbyte av bränselpump
	<u>Gäller:</u>	AiResearch modell TPE331-25, -43, -47, -55, -1, -2, -3, -5, -6, -10 (dock ej -10A) och -11, som är utrustade med följande bränslepumpsenheter:
	<u>P/N</u>	<u>S/N</u>
	868531-7/ -8	Alla
	869151-1/ -3/ -4/ -5	" -
	893573-1 t o m -7	" -
	897380-1/ -2/ -3	Serie 1 och 2
	897380-4/ -5	Serie 1, 2 och 3
	897390-1/ -2/ -3/ -4	Serie 1 och 2
	897400-1/ -2	Serie 1 och 2
	897400-4	Serie 1
<u>Åtgärd:</u>	Utför kontroll av "drivmomentet" för drivaxeln, och utför vid behov utbyte av bränslepump enligt anvisningarna i angivet underlag.	
<u>Anmärkning:</u>	Vid beräkning av gångtid gäller den lägsta av följande alternativ: Bränslepumps gångtid från ny eller från senaste montering eller; Total motorgångtid från ny eller från senaste översyn	
<u>Tid för åtgärd:</u>	Efter 1984-05-30. Inom 100, alternativt 200 h, (beroende på gångtid). <u>Bränslepumpar med < 200 h, senast inom 100 h</u> <u>Bränslepumpar med 200 h eller mer, inom 200 h</u> <u>Bränslepumpar med 1000 h eller mer, vid nästa bränslepumpsisärtagning</u>	
<u>Underlag:</u>	GTEC SB No TPE 331-73-0121	
<u>Referens:</u>	FAA AD 84-10-06 som upphäver AD 84-07-08.	

1984-08-06

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.