

LVA nr	Galler	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Ärnr
9/60	SE 3130 Alouette II	Flyttning av klamma för stjärtrotorskydd Flytta klamma enligt angivet underlag.	Före 1960-04-01	Underlag Sud Modification Proposal AL II No V-64	
10/60	SE 3130 Alouette II	Besiktning av stabilisatorns fästbeslag 1 Besiktiga visuellt enligt angivet underlag. 2 Sprickindikera med röd penetrant enligt angivet underlag.	Efter 1960-04-01: 1 Dagligen (före första flygning) 2 Upprepat var 50:de flygtimme.	Underlag Alouette II Helicop- Service No 22.11.182	
30/60	SE 3130 Alouette II	Besiktning av stjärtrotorbladen 1 Besiktiga limfog vid rotändstycket. 2 Besiktiga området intill rotändstycket med avseende på spricker.	Efter 1960-04-01: 1 Dagligen (före första flygning) 2 Upprepat var 5:e flygtimme.	Referens BV CdN 60-4-13	Stjärtrotorblad som uppnått en gångtid av 2500 timmar skall tagas ur tjänst.
62B/61	SE 3130 Alouette II med huvudrotornav P/N 3130.12.20.001.	Besiktning och byte av huvudrotornav 1 Byt ut berört nav eller utför åtgärd enligt pos 2 respektive pos 3. 2 Nav med mindre gångtid än 600 timmar. Sprickundersök enligt angivet underlag. 3 Nav med 600 timmars gångtid eller mer. Sprickundersök enligt angivet underlag.	1 Vid uppnådd gångtid av 600 timmar. 2 Innan 600 timmars gångtid uppnås och sedan upprepat var 50:de flygtimme. 3 Inom 10 flygtimmar och sedan upprepat var 50:de flygtimme.	Underlag Sud Service Bulletin No AL II 12.11.204/A Referens BV CdN 61-11-14 FAA AD No 61-16-7 och FAA AD No 63-19-5	Nav med sprickor skall bytas före nästa flygning.
64/61	SE 3130 Alouette II	Besiktning av stjärtrotorväxeln 1 Besiktiga bultar och muttrar och kontrollera åtdragningsmomentet enligt angivet underlag. 2 Tag ned stjärtrotorväxeln och besiktiga enligt angivet underlag.	1 Var 50:de flygtimme 2 Var 100:de flygtimme.	Underlag Sud Maintenance Manual Vol I, Chapter 5, sidorna 3 och 7. Sud Service Bulletin AL II No 66.11.206 Referens FAA AD No 61-22-8	
142	SE 3130 Alouette II försedd med rotoraxel P/N 68.00.001	Kontroll eller byte av rotoraxel Rotoraxlar med S/N 307 och 309 skall kasseras. Övriga axlar skall kontrolleras och omarbetas enligt angivet underlag eller kasseras.	Efter denna LVA:s utgivningsdatum: Inom 10 flygtimmar	Underlag Sud Service Bulletin AL II No 68.11.210/A med Appendix "Technical Instruction". Referens FAA AD No 63-19-6	
209	SE 3130 Alouette II	Modifiering av startbränslepump 1 Modifiera startbränslepumpen enligt angivet underlag. 2 Senare importerad hkp skall ha pump som har nr 0.044.56.000.0 eller är märkt med en gul punkt på strömställaren.	1 Före 1965-12-15 2 I samband med grundbesiktning.	Underlag SAAB Modifieringsinstruktion MIM-ODM 13887	
404	SE 3130 Alouette II SE 3180 Alouette Astazou	Kontroll av stjärtrotorns växellåda Kontrollera stjärtrotorns växellåda i enlighet med angivet underlag.	Före 1969-12-01	Underlag Sud Service No 01-16 Referens BV CdN 69-27-25	