

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av oljesump för avgaskompressor

GÄLLER: TELEDYNE CONTINENTAL modell TSIO-520BE,
S/N 528001 t o m 528125 och 528138 med olje-
sump P/N 646691 och P/N 646692.

ÅTGÄRD: Utför visuell inspektion av oljesumpen med av-
seende på sprickor, deformation och/eller olje-
läckage och byt vid behov ut oljesump som är
felaktig enligt anvisningarna i angivet under-
lag.

TID FÖR ÅTGÄRD: Efter 1984-12-14. Inom 5 flygtimmar. Därefter
i intervaller av 10 flygtimmar till dess att
oljesump med P/N 646954 och 646955 monterats.

UNDERLAG: Piper Telex SB No 790.

REFERENS: FAA AD 84-25-05

LFS: 1985:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteck-
ning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till
ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets
författningssamlingar LFS.