

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av stötstång höjdroderkontroll

GÄLLER: EMBRAER 110, S/N 110001 t o m 110322, 110324 t o m 110341, 110343, 110345 t o m 110350, 110353, 110354, 110356 t o m 110358, 110360 t o m 110362, 110364 t o m 110366, 110375 och 110376 (som ej har åtgärd enligt SB 110-27-056 eller 110-55-022 införd)

ÅTGÄRD:

- 1 Utför kontroll av stötstång P/N 4A-500-10-09-01 med avseende på korrosion eller sprickor enligt anvisningarna i angivet underlag
- 2 Byt ut berörda stötstänger mot stötstänger av stål med P/N 110-500-10-00-04-01 enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Efter 1985-01-29. 1 Inom 25 flygtimmar. Därefter i intervaller av 125 h.

2 Inom 3 månader eller 500 flygtimmar, vilket först uppnås.

UNDERLAG: Embraer SB 110-27-076

REFERENS: DDA 85-01-02

LFS 1985:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
		Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250