

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/modifiering av luftintag, motor

GÄLLER: Cessna modell 206, U206, U206A, U206B, U206C, U206D, U206E, U206F och U206G, S/N 206-0001 t o m U206-06065; P206, P206A, P206B, P206C, P206D och P206E, S/N P206-0001 t o m P206-00647; 207 och 207A, S/N 207-00001 t o m 207-00681; 210D, 210E, 210F, 210G, 210H, 210J, 210K, 210L, 210M och 210N, S/N 210-58221 t o m 210-64226, utrustade med Continental motor, modell IO-520-()

ÅTGÄRD: Kontrollera yttre luftintagsdukt med avseende på sprickor och byt ut spruckna intag mot intag P/N 12507-B eller reparera spruckna intag enligt anvisningar i AC 43.13.1 A och anvisningar i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Kontroll inom 100 flygtimmar, räknat från utgivningsdatum av detta LVD. Därefter i 100-timmarsintervaller till dess förstärkning eller utbyte av berörda intag har gjorts.

UNDERLAG: Cessna SE Information Letter SE-84-20, daterat Nov 2, 1984

REFERENS: FAA AD 85-10-02

UTGIVNINGS-DATUM: 1985-08-20

LFS 1985-21
Åtgärd enligt LVD är en nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250