

LUFTFARTSVERKET
601 79 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011 - 19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Flygplan
PIPER - 18 B
Upphäver:
PIPER - 18 A

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Arm
1110A	Piper modell PA-24, PA-24-250 och PA-24-260 S/N 24-1 t o m 24-5047 PA-24-400 S/N 26-2 t o m 26-148 PA-30 S/N 30-1 t o m 30-2000 PA-39 S/N 39-1 t o m 39-155	Inspektion av infästningar för stabilatorns lagringar Inspektera de fyra infästningarna för stabilatorn i enlighet med angivet underlag. Modifiera vid behov.	Efter 1976-03-08: Inom 50 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No 464 <u>Referens</u> FAA AD No 75-27-08	
1111	Piper modell PA-31T S/N 31T-7400002 t o m 31T-7620012	Inspektion och ändring av höjdstyrssystem 1 Installera Piper Kit 760989 på flygplan med S/N 31T-7400002 t o m 31T-7620007 2 Inspektera och ändra höjdrodrets stödstruktur enligt punkterna 1 t o m 6 i angivet underlag (481A), på flygplan med S/N 31T-7520020, 31T-7520022 t o m 31T-7520038 och 31T-7520040 t o m 31T-7620012. De detaljer som vid inspektionspunkterna 3 t o m 5 i underlaget befinnes vara felaktiga skall bytas före nästa flygning. Flygplanet får dock flygas till plats där arbetet kan utföras.	Efter 1976-03-08: 1 Inom 50 flygtimmar 2 Inom 50 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No 477A eller senare utgåva. Piper Service Bulletin No 481A eller senare utgåva. <u>Referens</u> FAA AD No 76-03-01	
1125	Piper modell PA-31-350 S/N 31-5001 t o m 31-7552073	Modifiering av batteriinstallationen Utför modifiering enligt angivet underlag	Efter 1976-04-26: Inom 100 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No 460A eller senare utgåva. <u>Referens</u> FAA AD No 76-04-10	
					v g v

1981-12-07

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
1126	Piper modell PA-31, PA-31-300 och PA-31-325 S/N 31-2 t o m 31-7612009 PA-31-350 S/N 31-5001 t o m 31-7652018 PA-31P S/N 31P-1 t o m 31P-7630001 och 31P-7630003 PA-31T S/N 31T-7400002 t o m 31T-7620002, 31T-7620004, 31T-7620005 och 31T-762007	<u>Ändring av styrinrättning</u> Utför ändringar i enlighet med angivet underlag.	Efter 1976-04-26: Inom 50 flygtimmar	<u>Underlag</u> Piper Service Letter No 643 Piper Service Bulletin No 487 (paragraferna 1 t o m 8 i sektionen "Instructions") <u>Referens</u> FAA AD No 76-04-11	
1127A	Piper modell PA-36-285 och PA-36-300 S/N 7360001 tom 8160001, 8160003, 8160009 och 8160019 PA-36-375 S/N 7802001 tom 8102004	<u>Kontroll av sidroder</u> Kontrollera sidrodret i enlighet med angivet underlag. Utför om så erfordras, ändringar enligt samma underlag.	Efter 1976-04-26: Före nästa flygning, om ej redan utfört	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No 495, 495A och 495B <u>Referens</u> FAA AD No 76-05-07 R2	
1128	Piper modell PA-12, utrustad med vingklaffar från PA-14 i enlighet med FAA Supplementary Type Certificate No SA231AL	<u>Kontroll av manöversystem för vingklaffar</u> Kontrollera om manöversystemet för vingklaffarna har urspårningskydd och vid avsaknad, installera sådana enligt angivet underlag.	Efter 1976-04-26: Inom 50 flygtimmar	<u>Underlag</u> Rodney E Schaeffer Drawing PA-12-1001 Revision "A" <u>Referens</u> FAA AD No 76-06-06	
1129	Piper modell PA-31P S/N 31P-1 t o m 31P-7630007, utom 31P-7400223 och 31P-7630005	<u>Inspektion av avgassystem</u> Inspektera avgassystemet i enlighet med angivet underlag. Felaktiga detaljer skall bytas före flygning. Den upprepade inspektionen får upphöra då åtgärder enligt pos 3 i LVA 1130 utförts.	Efter 1976-04-26: Inom 50 flygtimmar. Därefter upprepat med intervall av högst 50 flygtimmar.	<u>Underlag</u> Piper Service Bulletin No 430 <u>Referens</u> FAA AD No 76-06-09	
1130	Piper modell PA-31P S/N 31P-1 t o m 31P-7630001 och 31P-7630003 åtgärdas enligt pos 1 S/N 31P-1 t o m 31P-7630009 åtgärdas enligt pos 2 S/N 31P-1 t o m 31P-7630007, utom 31P-7400223 och 31P-7630005 åtgärdas enligt pos 3	<u>Inspektion av avgassystem</u> 1 Modifiera avgassystemet enligt angivet underlag (Lycom Serv Bull 393A). 2 Modifiera avgassystemet enligt angivet underlag. (Piper Serv Bull 462A). 3 Modifiera avgassystemet enligt angivet underlag. (Piper Serv Bull 492).	Efter 1976-04-26: 1 Inom 50 flygtimmar 2 Inom 50 flygtimmar 3 Då upprepade åtgärd enligt LVA 1129 önskas upphävd.	<u>Underlag</u> Lycoming Service Bulletin 393A Piper Service Bulletin 462A Piper Service Bulletin 492 <u>Referens</u> FAA AD No 76-06-09	