

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	<u>Kontroll av batteribehållare och närliggande struktur</u>
<u>GÄLLER:</u>	Socata modell TB9, TB10 och TB20 t o m S/N 441, dock ej S/N 343, 382, 414, 423, 425, 429, 434 och 438
<u>ÅTGÄRD:</u>	Kontrollera om batteribehållaren har dränerhål eller ej. Om batteribehållare med dränerhål är monterad, skall följande kontroller utföras:
<u>ANMÄRKNING:</u>	På TB20 måste batteribehållaren demonteras för att inspektionen skall kunna utföras. 1 Ta bort batteriet 2 Undersök struktur som är belägen under batteribehållaren med avseende på syraskador och reparera uppkomna skador 3 Ta bort bottenbeläggen från behållaren och rengör botten samt kontrollera att inga onormala syraskador har uppstått 4 Limma fast en rostfri stålplåt, mått 40x50x0,4 mm, över befintliga dränerhål 5 Skyddsbehandla batteribehållaren med ett korrosionsskydd, som godkänts av SOCATA 6 Limma fast gummibelägg i lådbotten och installera batteriet
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	Inom 50 flygtimmar eller 2 månader, räknat från LVD utgivningsdatum, vilket som först inträffar
<u>UNDERLAG:</u>	Socata Service Letter No 18
<u>REFERENS:</u>	Consigne de Navigabilité 85-130(A)
<u>UTGIVNINGS-DATUM:</u>	1985-08-30

LFS 1985:23

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250