

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av vakuumpump

GÄLLER: Vakuumpumpar tillverkade av Airborne Division Parker Hannifin Corporation med följande P/N och S/N:

Airborne Part Number, P/N: Serienummer, S/N:

Dry Air Pumps

241CC-13	10AA30 t o m 10AA36 och 10AA38
242CW	10AA281 t o m 10AA293
441CC	9AA260 t o m 9AA288 9AA291, 9AA292, 9AA295
441CC-7	9AA929 t o m 9AA949 9AA953, 9AA954, 9AA956, 9AA957, 9AA959
442CW	9AA850 t o m 9AA875 9AA880 t o m 9AA886, 9AA888 t o m 9AA903, 9AA905 t o m 9AA921, 9AA928, 9AA934, 9AA936, 9AA939 9AA940, 9AA945 t o m 9AA952, 9AA955 t o m 9AA958, 9AA962 t o m 9AA967
442CW-4	10AA173 t o m 10AA179 10AA182 t o m 10AA199, 10AA201, 10AA202
442CW-12	10AA356, 10AA357, 10AA386, 10AA389

Auxiliary Dry Air Pumps

4A2-1	9AA44 t o m 9AA46, 9AA56,
4A3-1	9AA59 t o m 9AA66, 9AA73, 9AA79 t o m 9AA82, 10AA83 t o m 10AA88, 10AA90 t o m 10AA94, 10AA96, 10AA114, 10AA126, 10AA130, 10AA131, 10AA132, 10AA138, 10AA150, 10AA154, 10AA155, 10AA159, 10AA161

LFS: 1986:15

(Forts)

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

ANMÄRKNING:

Dessa pumpar fanns ej tillgängliga för installation före 1985-09-01. Pumpar installerade före detta datum berörs ej av detta LVD. Pumpar som åtgärdats av tillverkaren Airborne är märkta med vit datumkod och berörs ej av detta LVD.

ÅTGÄRD:

A. Pumpar P/N 241CC-13, 242CW, 441CC, 441CC-7 442CW, 442CW-4 och 442CW-12:

1. Flygplan med pumpar enligt A ovan, som har IFR-godkännande: Installera en skylt i förarkabinen med följande text: "FLIGHT IN IFR CONDITIONS PROHIBITED".
2. Byt ut berörda pumpar enligt anvisningarna i angivet underlag.

B. Pumpar P/N 4A2-1 eller 4A3-1:

1. Flygplan med pumpar enligt B ovan: Installera en skylt med följande text i förarkabinen: "STANDBYSYSTEM MAY BE INOPERATIVE DUE TO VACUUM PUMP MALFUNCTION".
2. Byt ut berörda pumpar enligt anvisningarna i angivet underlag.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:**

A1 och B1 Före flygning i IFR-förhållanden, räknat från LVD utgivningsdatum

A2: Inom 15 dagar, räknat från LVD utgivningsdatum

B2: Inom 30 dagar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG:

Airborne Service Letter No 30, kan rekvireras under följande adress:

Betty Annable
Parker Hannifin Corp.
Airborne Division,
711 Taylor Street
ELYRA, Ohio 44036, U S A

REFERENS:

FAA AD 86-01-06

**UTGIVNINGS-
DATUM:**

1986-03-05