

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av motorinfästningar

GÄLLER: Partenavia modell P68, årsmodell 1980 eller äldre

ÅTGÄRD: Utför visuell sprickundersökning samt kontroll med avseende på korrosion av motorinfästningar P/N 68-1.2025-1, 68-1.2025-2 och 68-1.2077 (se Parts Catalog Wing Section 1, Page 1-3, Fig 1.2, Index 21, 22 och 23) och byt ut detaljer, som har korrosionsangrepp/sprickor, före ytterligare flygning

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före flygning, räknat från LVD utgivningsdatum. Därefter 1 gång/år vid en lämplig tillsynsåtgärd.

UNDERLAG: Partenavia Parts Catalog Wing Section 1, Page 1-3

REFERENS: RAI AD T86-11 Rev 1, LDP 86-96-41(D), skrivelse till ägare, L 1283/86-1202, daterad 1986-06-24

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-09-22

LFS: 1986:36

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Nat	011 - 19 20 00	Bo Norén	19 20 62
		Int + 46	11 - 19 20 00	S Öhnell	19 20 64
				Civilair	
				Norrköping	64250