

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av landställens fällmekanism

GÄLLER: TB20 och TB21, S/N 275 t o m 1119 utom 1109.

ÅTGÄRD: Kontrollera och åtgärda huvud- och nosställets fällmekanism beträffande kärvning och blockering p g a dålig smörjning, slitna leder och korrosion i enlighet med Socata Service Bulletin No. 45/2.

Funktionsprova landstället med flygplanet på domkrafter.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa flygning. Därefter återkommande en gång om året eller var 500 flygtimme vilket som först inträffar.

UNDERLAG: | Socata TB Service Bulletin No. 45/2.

REFERENS: | DGAC AD 89-096(A) R2.

| **Not:** Installation av Kits 9165 och 9166 nämnda i SB 45/2 upphäver detta LVD.

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-12-11

LFS: 1990:32

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.