

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

- TITEL:** Kontroll, utbyte och modifiering av stötstänger för huvudrotor- och stjärtrotorkontroll.
- GÄLLER:** MDHC 369 alla modeller med stötstänger (P/N 369A7009-BSC, P/N 369A7011-BSC, P/N 369A7012-BSC, P/N 369A7007-BSC).
- ÅTGÄRD:**
- A. Demontera och kontrollera ovan nämnda stötstänger för förekomst av sprickor i stötstängernas avsmalnande ändar i enlighet med McDonnell Douglas Helicopter Company SERVICE INFORMATION NOTICE SIN HN-217, DN-158, EN-48, FN-36 enligt Part I. Spruckna stänger skall bytas ut före nästa flygning.
 - B. Modifiera stötstängerna enligt Part II i ovan nämnda SERVICE INFORMATION NOTICE.
- TID FÖR ÅTGÄRD:**
- A. Första gången inom 25 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum och därefter återkommande med 100 flygtimmars intervall till dessa att modifiering enligt B utförts.
 - B. Utför modifieringen enligt MDHC SIN Part II senast inom 600 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.
- UNDERLAG:** McDonnell Douglas Helicopter Company SERVICE INFORMATION NOTICE HN-217, DN-158, EN-48, FN-36.
- REFERENS:** FAA AD 89-23-14
- UTGIVNINGS-DATUM:** 1990-02-01

LFS: 1990:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.