

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/byte av inre lager för huvudlandställets cylinder.

GÄLLER:	<u>Cessna modell</u>	<u>Serie nummer</u>
	310	310L0001 t o m 310R1690
	320	320E0001 t o m 320F0045
	340	340-0001 t o m 340A0801
	401	401-0001 t o m 401B0221
	402	402-0001 t o m 402C0125
	411	411-0001 t o m 411A0300
	414	414-0001 t o m 414A0340
	421	421-0001 t o m 421C0715

ÅTGÄRD: För att säkerställa strukturintegriteten av inre lagret P/N 5041108-1 och 5041108-2 för huvudlandställets stötdämparecylindrar och förhindra låsning av inre och yttre cylindrar utför åtgärder enligt bifogad kopia av FAA AD 90-02-13 eller senare utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD:

(A) (1) Inom 300 flygtimmar från detta LVD:s utgivningsdatum för flygplan med en gångtid överstigande 1300 flygtimmar.

(2) För flygplan med lägre gångtid senast vid uppnådda 1300 flygtimmars total flygtid.

(3) Efter första inspektionen med intervall av 1000 flygtimmar för landställ med lager P/N 5041108-1 och P/N 5041108-2.

(B) Återkommande inspektion vid 1000 flygtimmars intervall enligt (A)(3) ovan är ej längre nödvändigt när lager med P/N 5141109-1 är installerat i varje landställ.

UNDERLAG: Cessna Service Bulletin MEB88-7 daterad december 2, 1988 eller senare utgåva. FAA AD 90-02-13 eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 90-02-13 eller senare utgåva.

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-03-22

LFS: 1990:10

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.