

LUFTFARTSVERKET
601 01 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011/19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Helikopter
AEROSPATIALE -1A
Upphåver:
Helikopter
AEROSPATIALE -1



LVA nr

20/58	Titel: Kontroll och byte av stjärtrotorväxelns bultar Gäller: Aerospatiale modell SE 3130 Alouette II Åtgärd: 1 Kontrollera åtdragningsmomentet enligt anvisningar i angivet underlag. 2 Kontrollera bultarna avseende slitage, sprickor och momentdrag dessa enligt anvisningarna i angivet underlag. Tid för åtgärd: 1 Vid 50-timmars tillsyn och vid onormala vibrationer 2 Vid 150-timmars tillsyn Underlag: Helicop-Service SE 3130 No AL 66.11.087B Referens: Consigne de Navigabilité 58-4-5
21/58	Titel: Besiktning av trimcylindern Gäller: Aerospatiale modell SE 3130 Alouette II Åtgärd: Kontrollera trimcylinderns kolvstång avseende korrosion. Om korrosion upptäcks skall åtgärder enligt anvisningarna i underlaget utföras. Tid för åtgärd: I intervaller av högst 25 flygtimmar. Underlag: Helicop-Service SE 3130 No AL 85.11-122 Referens: Consigne de Navigabilité 58-4-5
22/58	Titel: Besiktning av stjärtrotorblad Gäller: Aerospatiale modell SE 3130 Alouette II Åtgärd: Kontrollera stjärtrotorbladen enligt anvisningar i angivet underlag. Tid för åtgärd: I intervaller av högst 5 flygtimmar. Underlag: Helicop-Service SE 3130 No AL 34.11.131A Referens: Consigne de Navigabilité 58-10-7
27/59	Titel: Kontroll av magnetplugg i huvudrotorväxel Gäller: Aerospatiale modell SE 3130 Alouette II Åtgärd: Kontrollera om metallspån finns på magnetpluggen. Vid befarad skärning skall huvudrotorväxeln nedtagas för kontroll. Tid för åtgärd: Vid daglig tillsyn Referens: Driftstörningsrapport 25/9-59 för helikopter SE-HDN
10/60	Titel: Besiktning av stabilisatorns fästbeslag Gäller: Aerospatiale modell SE 3130 Alouette II Åtgärd: 1 Utför visuell besiktning av fästbeslag enligt anvisningarna i angivet underlag. 2 Utför sprickundersökning med röd penetrant enligt anvisningarna i angivet underlag. Tid för åtgärd: 1 Dagligen (före första flygning) 2 I intervaller av 50 flygtimmar. Underlag: Alouette II Helicop-Service No 22.11.182

1975-12-16

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.