

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 237
4/1967
16 mars



237 Gäller: Flygplan, typ **PIPER PA-32-260**
med serienummer 32-151 t o m 32-535.

Tid för åtgärd: Senast inom 50 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: **BYTE AV BRÄNSLEVÄLJARVENTIL**

För att förhindra att bränsle oavsiktligt överförs från de yttre till de inre vingtankarna på grund av inre läckning i bränsleväljarventilen, skall följande åtgärd vidtas:

A. Senast vid ovan angiven tidpunkt skall bränsleväljarventil Airborne Mechanism Model 1H26-1 bytas mot Airborne Mechanism Model 1H26-2 (Piper P/N 492104).

Anm. Piper Service Letter No 476 behandlar denna åtgärd.

B. Alla flygplan av ifrågavarande typ, som importeras till Sverige efter ikraftträdandet av denna LVA skall vara modifierade enligt denna LVA.

Datum för ikraftträdande: 23 mars 1967.

Referens: FAA Airworthiness Directive 67-3-7.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanet resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.