 


LUFTFARTSVERKET
161 89 BROMMA
SVERIGE
TEL: Stockholm 08/98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSBYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM
Telex - 19445

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)



Flygplan
GARDAN - 1

Upphäver: Sidorna GARDAN 1,
2, 3 och bladet GARDAN 4 2.

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
244	Gardan modell GY 80 med S/N 1 t o m 190 , försedda med ljuddämpare nr 80.56.8300 och 80.56.9300.	Förstärkning av ljud-dämpare Modifieras enligt angivet underlag.	Efter 1967-08-25: Inom 50 flygtimmar	Underlag Sud Service GY 80 No 22 Referens BV CdN 66-32-8	
245	Gardan modell GY 80 med S/N 1 t o m 122 , försedda med oljekylare nr 80.532.00 , SECAN.	Byte av oljekylare Utbytes enligt angivet underlag.	Före 1967-11-01	Underlag Sud Service GY 80 No 16 Referens BV CdN 67-5-10	
246	Gardan modell GY 80 med S/N 1 t o m 75	Byte av oljetemperatur-givare Utbytes enligt angivet underlag.	Efter 1967-08-30: Inom 100 flygtimmar	Underlag Sud Service GY 80 No 18 Referens BV CdN 65-23-7	
247	Gardan modell GY 80 med S/N 1 t o m 192 , med undantag av S/N 137, 138, 153, 162, 165, 166, 168, 175, 176, 177, 178, 181, 182 och 191.	Inspektion och modifiering av landställ 1 Inspektera enligt angivet underlag. 2 Modifiera enligt angivet underlag.	Efter 1967-08-28: 1 Inom 10 flygtimmar 2 Inom 100 flygtimmar	Underlag SOCATA Service GY 80 No 26 Referens BV CdN 67-6-11	
248	Gardan modell GY 80 med S/N 06,07,107,111, 115 och 126 t o m 194, försedda med motorupphängning typ DYNAFOCALE.	Inspektion och modifiering av luftintagssystem 1 Inspektera enligt angivet underlag. 2 Modifiera enligt angivet underlag.	Efter 1967-08-29: 1 Inom 10 flygtimmar 2 Före 1967-11-01	Underlag SOCATA Service GY 80 No 23 Referens BV CdN 66-40-9	
295	Gardan modell GY 80 med S/N 1 t o m 196	Övertäckning av märkning på tankväljarkran Täck över märkning enligt angivet underlag.	Efter 1968-05-03: Inom 10 flygtimmar	Underlag SOCATA Service GY 80 No 28 Referens BV CdN 67-40-12	
601	Gardan modell GY 80 samtliga serienummer	Inspektion och förstärkning av främre stolar 1 Fäll fram de främre stolarnas ryggstöd och inspektera nedre delen av rören i ryggstöden med avseende på brottanvisningar och sprickor i enlighet med angivet underlag. Om sprickor upptäcks, skall de berörda detaljerna bytas ut före flygning. 2 Förstärk berörda detaljer enligt angivet underlag. Sedan denna förstärkning utförts behöver den upprepade inspektionen enligt pos 1 ej längre utföras.	Efter den 28.2.1972: 1 Inom 100 h och sedan upprepat med intervall av högst 100h 2 Före den 1.7.1972.	Underlag Socata Service GY 80 No 34 daterad i januari 1972. Referens Bureau Veritas Consigne de Navigabilité No 72-16	
					v g v

1973-01-12

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.

LVA nr	Gäller	Åtgärd	Tid för åtgärd	Underlag Referens	Anm
667	Gardan modell GY 80 med S/N 1 t o m 99	Införande av extra manö- verstänger för ving- klaffar Installera extra manöver- stänger för inre ving- klaffarna, vid vingroten på höger och vänster sida, enligt anvisningar i angivet underlag.	Efter 1973-01-22: Inom 100 flygtimmar, dock senast 1973-06-30.	<u>Underlag</u> Sud Service GY 80 No 20 daterad 1965-10-08 <u>Referens</u> Materielfelsrapport SE-EGI, 1972-11-27 Materielfelsrapport SE-EGK, 1972-12-15	