 


KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
STOCKHOLM 12, SVERIGE
TFN: Stockholm 52 07 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSYA
Komm. - CIVILAIR STOCKHOLM

UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 116B
29 februari 1964



KONTROLL AV FÄSTKONSOL PÅ SIDTRIMRODER

116B

Gäller:
Tid för åtgärd:
Referens:
Åtgärd:

Flygplan typ **Piper PA-23 och PA-23-160**

Se under punkt A, B och E nedan.

FAA Airworthiness Directive 63-7-3 och Correction 63-8.

Sprickor och lossnade nitar har konstaterats i området där sidtrimrodrets fästkonsol P/N 17059-00 är fästad till sidtrimrodret P/N 17068-27. Det har även konstaterats brustna spryglar P/N 17068-17 i samma roder. För att förhindra att sidtrimrodrets fästkonsol lossnar skall nedan angivna åtgärder vidtagas.

- A. På flygplan med en uppnådd gångtid av 690 flygtimmar eller mer vid denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum skall senast inom 10 flygtimmar och var 100:de flygtimme från föregående besiktning åtgärder enligt punkt C nedan vidtagas (såvida ej kontrollen redan utförts inom de senaste 90 flygtimmar).
- B. På flygplan, som ännu ej uppnått 690 flygtimmar vid denna luftvärdighetsanvisnings utgivningsdatum skall besiktning enligt punkt C nedan utföras mellan 600 till 700 flygtimmar och skall därefter upprepas var 100:e flygtimme efter föregående besiktning.
- C. Utför okulärbesiktning med ett förstöringsglas med minst 10 ggr förstöring av infästningen för sidtrimrodrets fästkonsol beträffande bortfallna eller lösa nitar eller sprickor i närliggande skalplåt.
- D. Om sprickor i skalplåten eller saknade eller lösa nitar påträffas skall besiktning utföras på sidtrimrodrets stödspryglar P/N 17068-17 med avseende på sprickförekomst.
- E. Om någon av ovannämnda defekter påträffas skall reparation utföras av godkänd verkstad eller trimrodret utbytas före nästa flygning.

(Pipers Periodic Inspection Report berör ovannämnda kontroll.)

Ersätter LVA 116A.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.