

4.(Ercoupe)

X 25/60

Gäller:

Tid för åtgärd:

Referens:

Åtgärd:

Flygplan typ **Ercoupe** med tillverkningsnummer 1 t o m 5678, som försetts med noslandställ av typ **Electrol** med aluminiumsaxlänkar.

Snarast dock senast 15 augusti 1960.

FAA Airworthiness Directive 60-9-2.

Det har visat sig att saxlänkarnas fästbultar till noslandstället blivit tillverkade av alltför sprött material. Risk finns således för att dessa bultar vid påfrestning kan brista varvid nos-hjulet vid taxning eller utrullning ställer sig på "tvären".

För att förhindra ovanstående, skall de båda fästbultarna med tillverkningsnummer 415-34330 utbytas mot bult med tillverkningsnummer AN 5-26, brickor (två per bult) med tillverkningsnummer AN 960 och muttrar med tillverkningsnummer AN 310-5.

Se till efter åtdragning av muttrarna, att saxlänkarna inte "kärvar".

Forney Service Bulletin Nr 103 av den 1 juni 1959 behandlar angivet utbyte av fästbultar.