

LUFTFARTSVERKET
STOCKHOLM-BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm - CIVILAIR STOCKHOLM

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 262

36/1967

28 november



262 Gäller: Flygplan typ **PIPER PA-25-235**
med serienr 25-2000
t o m 25-4171

Tid för åtgärd: Se under pkt A, B och C nedan.

Åtgärd: **INSPEKTION AV AVGASSYSTEMET**

På grund av att skador kan förekomma hos avgassystemets olika enheter skall hela systemet inspekteras i enlighet med Piper Service Bulletin nr 241. Inspektionen skall utföras vid följande tidpunkter räknat från datum för ikraftträdande av denna LVA:

- A Inom 50 flygtimmar om flygplanet uppnått eller har en flygtid överstigande 150 timmar.
- B Före uppnådda 200 flygtimmar om flygplanets flygtid är mindre än 150 timmar.
- C Återkommande inspektion var 50:e flygtimma räknat från första inspektionen. Detta intervall får justeras uppåt med högst 15 timmar för att komma i överensstämmelse med lämplig tillsyn.

Anm 1 Vid den första inspektionen skall ljud-dämparen demonteras.

- 2 Återkommande inspektioner erfordras inte i de fall avgassystemet är försett med ljud-dämpareenhet av ny typ (Piper 64888-00) som ingår i Piper installationssats nr 753753.

Datum för ikraftträdande: 7 december 1967.

Referens: FAA Airworthiness Directive 67-14-7.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.