

LUFTFARTSVERKET
BROMMA 10, SVERIGE
TFN Stockholm 03 93 00 20
TELEGRAMADRESS
LUFTFARTSVERKET
Kommunikationsflyg Stockholm

UNDERFATTETTER FRÅN LUFTFARTSTYPBETEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 267

17 januari 1968

267 Gäller: Flygplan typ AERO COMMANDER 560 E, 680, 680 E och 720.

A Tid för åtgärd: Inom 25 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: INSPEKTION AV FRÄMRE VINGBALK

Främre balken i vänster resp höger vinge skall inspekteras enligt Aero Commander Service Bulletin No 92 betr ev förekomst av sprickor i undre fläns mellan station 67 och 86.

Inspektionen skall utföras med användning av SIM eller motsvarande metod för sprickindikering.

För att underlätta inspektionen kan en åtkomstlucka upptas i vingens ovansida enligt Aero Commander brev av den 3 oktober 1967 till samtliga innehavare av berörd flygplantyp.

Upptäcks sprickbildning skall detta omedelbart rapporteras till berört besiktningskontor och reparation utföras vid flygverkstad.

Datum för
ikraftträdande: 23 januari 1968.

Referens: FAA Airworthiness Directive 67-28-1.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.