

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 279
31 januari 1968



X 279 Gäller: Helikopter typ AGUSTA BELL 206A
A med serienummer
upp t o m 8021
samt nr 8026

Tid för åtgärd: Se punkt A och B nedan.

Åtgärd: KONTROLL AV REGLAGESTÄNGER TILL STYRSYSTEM

Reglagestänger P/N 206-001-524-3 (en) och 206-001-524-7 (två), vilka ingår i längd-, tvär- och höjdstyrsystem skall kontrolleras enligt följande.

- A Inom 10 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA skall yttre diametern hos de valsade ändarna till ovannämnda reglagestänger kontrolleras enligt AGUSTA BELL Technical Bulletin No BT 206-8. Minsta tillåtna diameter är 11,53 mm (0.454").
- B Om fordran enligt ovan ej innehålles skall berörda enheter bytas ut snarast möjligt dock senast inom 100 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA.

Datum för
ikraftträdande: 16 februari 1968

Referens: RAI Airworthiness Directive No 68-10/AB.206-5.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i helikopterns resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.