 


LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

LVA 280
2 februari 1968



280 Gäller: Varvtalsmätare typ VDO MODEL KL 12.200.11 och KL 12.200.21

Anm 1: Varvtalsmätare av ovannämnda typer kan förekomma i bl a följande flygplantyper:

DORNIER DO 27
BÖLKOW 207
BÖLKOW 208 junior
Pützer ELSTER

Tid för åtgärd: Se punkt A och B nedan.

Åtgärd: FUNKTIONSKONTROLL

En felvisning av 10 % har konstaterats hos varvtalsmätare av rubricerad typ som varit i tjänst lång tid utan översyn. Tillåten felvisning är $\pm 1,5$ % av totala skalområdet. Följande åtgärder skall därför vidtagas.

A Inom 10 flygtimmar efter ikraftträdandet av denna LVA skall varvtalsmätare, som ej genomgått funktionskontroll enligt tillverkarens föreskrifter under år 1967 eller senare, kontrolleras enligt VDO Service Bulletin KL 12/L/1067. Mätare som härvid konstateras ge otillåten felvisning skall genomgå fullständig översyn före återinsättande i tjänst.

B Åtgärd enligt punkt A ovan skall i fortsättningen utföras på varvtalsmätare i tjänst vid intervall om högst 12 månader eller max 3000 flygtimmar beroende på vilket som först uppnås.

Beträffande perioder för övrigt underhåll hänvisas till tillverkarens underhållsföreskrifter.

Datum för
ikraftträdande: 12 februari 1968

Referens: Luftfahrt-Bundesamt
Lufttüchtigkeitsanweisung Nr 67-122

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.